

23.10.2025 CV

B a u g r u n d

Prüfbericht Nr. 28942502

Werk Möglingen

über
60
Jahre
Kompetenz

1 Allgemeine Angaben

Untersuchungszweck:	Fremdüberwachung nach den TL G SoB-StB 20/23 sowie Ersatzbaustoffverordnung
Prüfzeitraum:	4. Fremdüberwachung 2025
Materialart:	Recycling-Baustoff
Datum der Probenahme:	09.10.2025 (Probenahmeprotokoll siehe Anlage 3)
Probenehmer:	Herr Vitale, Institut Dr. Haag GmbH
Werksvertreter:	Herr Juric
Vertrag vom:	01.01.2006
Geprüftes Produkt:	STS FSS RC 0/45 RC-1
Sortennummer:	-
Entnahmestelle:	Produktionshalde
Verwendungsbereich:	Baustoffgemisch für Schottertrag- und Frostschutzschichten

U m w e l t
A l t l a s t e n
H y d r o g e o l o g i e
A b b r u c h k o n z e p t i o n
W o h n g i f t b e r a t u n g
G e o t h e r m i e

L a b o r
B a u s t o f f p r ü f u n g
A s p h a l t
B e e t o n
B o d e n m e c h a n i k
P r ü f s t e l l e n a c h R A P S t r a
A1; A3; A4; D0; D3; D4; E3;
G3; H1; H3; H4; I1; I2; I3; I4


B a u g r u n d
B a u g r u n d u n t e r s u c h u n g
G r ü n d u n g s b e r a t u n g
G e o t e c h n i k
I n g e n i e u r g e o l o g i s c h e
G u t a c h t e n
S i G e K o

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dieser Prüfbericht umfasst 7 Seiten und 3 Anlagen. Er darf nur ungetürt vervielfältigt werden. Jede Veröffentlichung bedarf besonderer Zustimmung.

U S t - I d N r . :
D E 1 6 9 4 7 4 9 7 0

Amtsgericht Stuttgart
H R B - N r . 2 0 4 4 7 1

G e s c h ä f t f ü r h e r
H e i d r u n H a a g

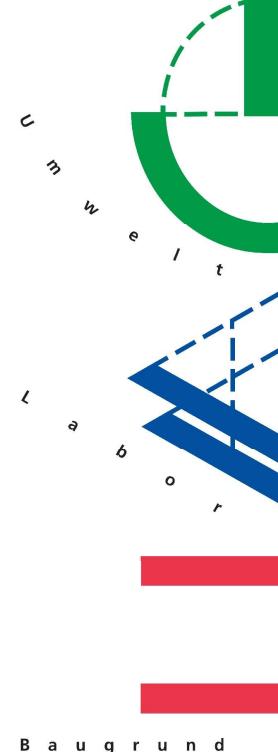

2 Prüfergebnisse – gesteinspezifische Eigenschaften

2.1 Stoffliche Kennzeichnung (DIN EN 933-11)

2.1.1 Nicht schwimmende Bestandteile

Bestandteile im Anteil > 4 mm		Ist	Soll	Kategorie
Beton, Betonprodukte, Mauersteine aus Beton, hydraulisch gebundene Gesteinskörnung	M.-%	59,2	-	R _c NR
Festgestein, Kies	M.-%	24,5	-	R _u NR
Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks-, Metallhüttenschlacke)	M.-%	-	-	R _u NR
Kalksandstein, Klinker, Ziegel und Steinzeug	M.-%	0,2	≤ 30	R _{b30-}
Mörtel und ähnliche Stoffe	M.-%	-	≤ 5	R _{bk5-}
Mineralische Leicht- und Dämmbaustoffe, nicht schwimmender Poren- und Bimsbeton	M.-%	-	≤ 1	R _{bm1-}
Bitumengebundene Baustoffe	M.-%	16,1	≤ 30	R _{a30-}
Glas	M.-%	-	≤ 5	R _{g5-}
Nicht schwimmende Fremdstoffe, z. B. Holz, Gummi, Kunststoffe, Textilien, Pappe, Papier	M.-%	-	≤ 0,2	X _{0,2-}
Gipshaltige Baustoffe	M.-%	-	≤ 0,5	R _{y0,5-}
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle	M.-%	-	≤ 2	X _{i2-}

2.1.2 Schwimmende Partikel

Bestandteil		Ist	Soll	Kategorie
Schwimmende Partikel	cm ³ /kg	-	-	FL _{NR}

2.2 Rohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang A, Pyknometer-Verfahren)

Geprüfte Kornklasse: 0,063/31,5


Eigenschaft		Ist	Soll
Trockenrohdichte ρ_p	Mg/m ³	2,53	-

(Letzte Untersuchung: 1. Fremdüberwachung 2025)

2.3 Kornform von groben Gesteinskörnungen (DIN EN 933-4)

Eigenschaft		Ist	Soll
Kornform SI	M.-%	5	≤ 55
Kategorie	-	SI ₁₅	SI ₅₅

(Letzte Untersuchung: 3. Fremdüberwachung 2025)

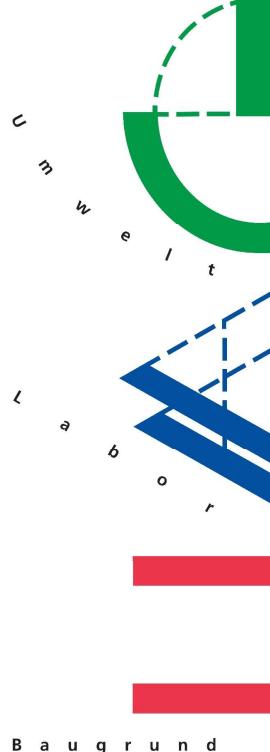

2.4 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen

2.4.1 Schlagversuch 8/12,5 (DIN EN 1097-2)

Eigenschaft	Ist			Soll
Trockenrohdichte ρ_p Mg/m ³	2,59			-
Einzelmesswerte M.-%	18,51	19,92	18,27	-
Schlagzertrümmerungswert SZ M.-%	18,9			≤ 28

(Letzte Untersuchung: 3. Fremdüberwachung 2025)

2.4.2 Los-Angeles-Prüfverfahren 35,5/45 (TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.2)

Eigenschaft	Ist	Soll
Los-Angeles-Koeffizient (35,5/45) M.-%	26	≤ 36

(Letzte Untersuchung: 3. Fremdüberwachung 2025)

2.5 Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6, Anhang B)

Geprüfte Kornklasse: 35,5/45

Eigenschaft	Ist	Soll
Wasseraufnahme WA_{cm} M.-%	1,6	$\leq 0,5$
Kategorie	-	$WA_{cm}0,5$

Die Anforderung an die Wasseraufnahme wurde nicht eingehalten. Jedoch ist aufgrund des Ergebnisses des nachfolgend aufgeführten Frostversuches die Widerstandsfähigkeit gegen Frostbeanspruchung gegeben.


(Letzte Untersuchung: 3. Fremdüberwachung 2025)

2.6 Widerstand gegen Frost (DIN EN 1367-1)

Geprüfte Kornklasse: 8/11

Eigenschaft	Ist	Soll
Prozentualer Massenverlust F M.-%	2,5	≤ 4
Kategorie	F_4	F_4

(Letzte Untersuchung: 3. Fremdüberwachung 2025)

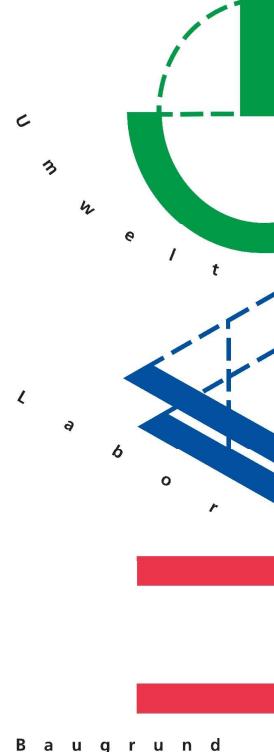

3 Prüfergebnisse – gemischspezifische Eigenschaften

3.1 Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1, Waschen und Trockensiebung)

3.1.1 Feinanteile

Eigenschaft	Ist	Soll
Anteil < 0,063 mm	M.-%	3,9
Kategorie	-	UF 5

3.1.2 Überkorn

Eigenschaft	Ist	Soll
Durchgang 1,4 D	M.-%	100
D	M.-%	99
Kategorie	-	OC 90

*) Ist der Siebdurchgang durch D > 99 M.-%, so muss der Hersteller die typische Korngrößenverteilung aufzeichnen und angeben (siehe TL SoB-StB, Tabelle 10, Fußnote b)).

Die vollständige Korngrößenverteilung des Baustoffgemisches ist in Anlage 1 grafisch und tabellarisch dargestellt.

3.2 Proctorversuch (DIN EN 13286-2)

Eigenschaft	Ist	Soll
größte Trockendichte	Mg/m ³	1,95
optimaler Wassergehalt	M.-%	6,9


Die beim Versuch ermittelten Messpunkte und die Ausgleichskurve (Proctorkurve) des Baustoffgemisches sind in Anlage 2 tabellarisch und grafisch dargestellt.

(Letzte Untersuchung: 1. Fremdüberwachung 2025)

3.3 Wasserdurchlässigkeit an der Kornklasse 0/11 (Versuchsbeschreibung der FMPA, Anlage zum Erlass vom 07.10.1985 -X6/3531/45)

Eigenschaft	Ist	Soll
größte Trockendichte	Mg/m ³	2,00
optimaler Wassergehalt	M.-%	10,0
Wasserschluckwert k* Einzelversuche (erforderliche Schlagzahl)	cm/s	1,2 x 10 ⁻³ (70)
		1,6 x 10 ⁻³ (63)
		1,5 x 10 ⁻³ (66)
Wasserschluckwert k* Mittel	cm/s	1,4 x 10 ⁻³
Wasserschluckwert k* Mittel	m/s	1,4 x 10 ⁻⁵

(Letzte Untersuchung: 1. Fremdüberwachung 2025)

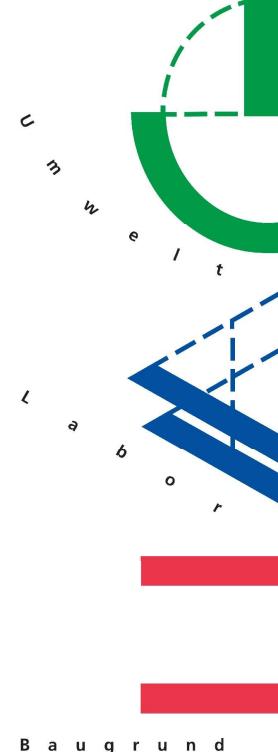

3.4 Umweltrelevante Merkmale nach Ersatzbaustoffverordnung

3.4.1 Materialwerte nach Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung

Eluatkonzentrationen aus dem Säulenkurztest (DIN 19528) bei einem Wasser-zu-Feststoffverhältnis von 2 (WF 2)

Parameter	Messwert					Materialwert		
	Fremdüberwachung					RC-1	RC-2	RC-3
	4/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025			
pH-Wert ¹	12,0	11,9	12,2	11,5	12,2	6 - 13	6 - 13	6 - 13
Elektrische Leitfähigkeit ² μS/cm	2200	1900	3100	1200	2800	2500	3200	10000
Sulfat mg/l	15	18	6,2	20	4,5	600	1000	3500
PAK ₁₅ ³ μg/l	0,54	0,64	0,40	0,49	0,50	4,0	8,0	25
Chrom, ges. μg/l	21	19	4,9	7,8	17	150	440	900
Kupfer μg/l	25	37	8,7	7,2	33	110	250	500
Vanadium μg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	120	700	1350
PAK ₁₆ ⁴ mg/kg	3,5	5,7	3,2	1,7	2,6	10	15	20


¹ Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

² Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

³ PAK₁₅: PAK₁₆ ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

⁴ PAK₁₆: stellvertretend für die Gruppe der polzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphtylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysene, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthene, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenantren und Pyren.

Bei frisch gebrochenem Betonmaterial können die Materialwerte „pH-Wert“ und „elektrische Leitfähigkeit“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Materialwerte für Sulfat und die übrigen Materialwerte für Recycling-Baustoffe der jeweiligen Materialklasse nach Anlage 1 Tabelle 1 eingehalten werden (siehe § 10, Absatz (5) der Ersatzbaustoffverordnung). Dies ist hier der Fall.

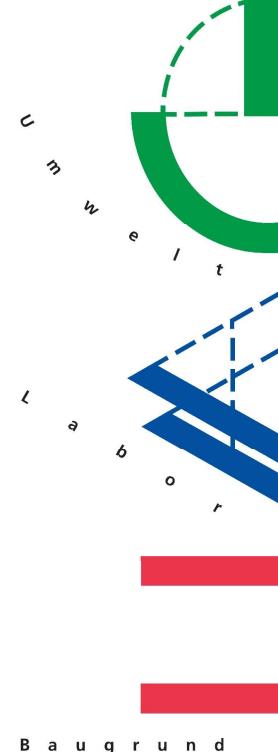

3.4.2 Überwachungswerte nach Anlage 4, Tabelle 2.2 der Ersatzbaustoffverordnung (müssen nur bei jeder 2. Fremdüberwachung bestimmt werden)


Parameter	4/2024	Messwert Fremdüberwachung				Überwachungswert
		1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	
Arsen	mg/kg	6,4	Keine Bestimmung nötig	2,9	4,5	40
Blei	mg/kg	5,0		4,9	4,8	140
Chrom	mg/kg	9,6		9,3	13	120
Cadmium	mg/kg	< 0,13		< 0,13	< 0,13	2
Kupfer	mg/kg	13		11	12	80
Quecksilber	mg/kg	< 0,06		< 0,06	< 0,06	0,6
Nickel	mg/kg	7,8		9,0	8,5	100
Thallium	mg/kg	< 0,30		< 0,30	< 0,30	2
Zink	mg/kg	27		28	30	300
Kohlenwasserstoffe (C ₁₀ -C ₂₂)	mg/kg	< 50		< 50	< 50	300
Kohlenwasserstoffe (C ₁₀ -C ₄₀) ¹	mg/kg	370		340	390	600
PCB ₆ und PCB-118	mg/kg	0,01		0,075	< 0,01	0,15

¹ Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Die chemische Untersuchung wurde vom akkreditierten chemischen Institut Analytik-Team GmbH in Fellbach durchgeführt.

4 Grundlagen

- Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung (TL G SoB-StB 20/23), Ausgabe 2020 / Fassung 2023
- Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 20), Ausgabe 2020
- Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB 04/23), Ausgabe 2004 / Fassung 2023
- Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-Württemberg (ETV-StB-BW) Teil 2.2, Ausgabe 2023
- Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186) geändert worden ist
- LAGA PN 98 – Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen, Stand: Dezember 2001

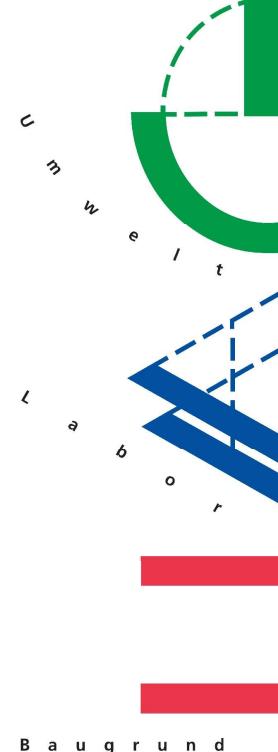

5 Beurteilung

Die Anforderungen an Schottertragschichten und Frostschutzschichten entsprechend den in Abschnitt 4 genannten Grundlagen werden von der untersuchten Probe des Baustoffgemisches erfüllt.


Die Fremdüberwachung wurde nach den TL G SoB-StB 20/23 durchgeführt. Der Hersteller betreibt eine werkseigene Produktionskontrolle nach Anhang A der TL SoB-StB 20 und führt eine Annahmekontrolle gemäß den Anforderungen nach § 3 der ErsatzbaustoffV durch. Beides wurde stichprobenartig kontrolliert.

Die untersuchte Probe des Recycling-Baustoffes erfüllt die Anforderungen der Klasse 1 (RC-1) der als Grundlage aufgeführten Ersatzbaustoffverordnung.

Die möglichen Einbauweisen des Recycling-Baustoffes sind Anlage 2, Tabelle 1 der als Grundlage aufgeführten Ersatzbaustoffverordnung zu entnehmen. Hierbei sind eventuell zusätzliche Anforderungen aus für die Verwendung geltenden technischen Regelwerken zu beachten. Einsatzmöglichkeiten in spezifischen Bahnbauweisen sind in Anlage 3, Tabelle 8 der Ersatzbaustoffverordnung aufgeführt. In Wasserschutzgebieten der Zonen I und II sowie in Heilquellschutzgebieten der Zonen I und II ist der Einbau von Recycling-Baustoffen unzulässig.

Institut Dr. Haag GmbH

Dipl.-Geol. Heidrun Haag
(Prüfstellenleiterin)

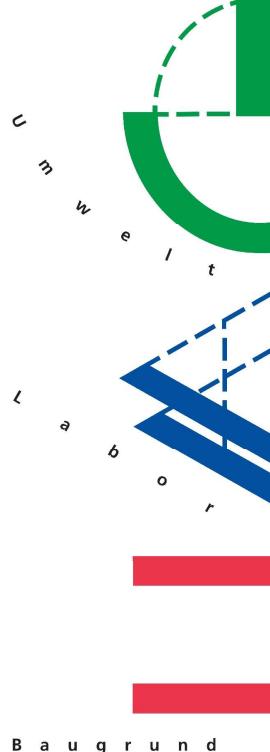


Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1)


Baustoffgemisch: STS FSS 0/45 RC-1

Siebnennöffnungsweite mm	Siebrückstand M.-%	Siebdurchgang M.-%	Anforderung an die Korngrößenverteilung von Teilmengen - Vergleich mit dem vom Hersteller erklärten Wert S (Lieferantentypischer Siebdurchgang)			
			S-Werte	Toleranz	"Herstellerbereich"	Anforderung erfüllt
80		100				
63		100				
56		100				
45	1,0	99				
31,5	10,7	88	-	-	-	-
22,4	10,9	77	72	± 8	64 - 80	ja
16	12,3	65	-	-	-	-
11,2	11,8	53	51	± 8	43 - 59	ja
8	7,2	46	-	-	-	-
5,6	6,7	39	36	± 8	28 - 44	ja
4	5,6	34	-	-	-	-
2	7,9	26	23	± 7	16 - 30	ja
1	6,5	20	17	± 5	12 - 22	ja
0,5	5,4	14	12	± 5	7 - 17	ja
0,063	10,3	3,9				
< 0,063	3,9	-				

Baustoffgemisch 0/45 für Kies- und Schottertragschichten (TL SoB-StB)

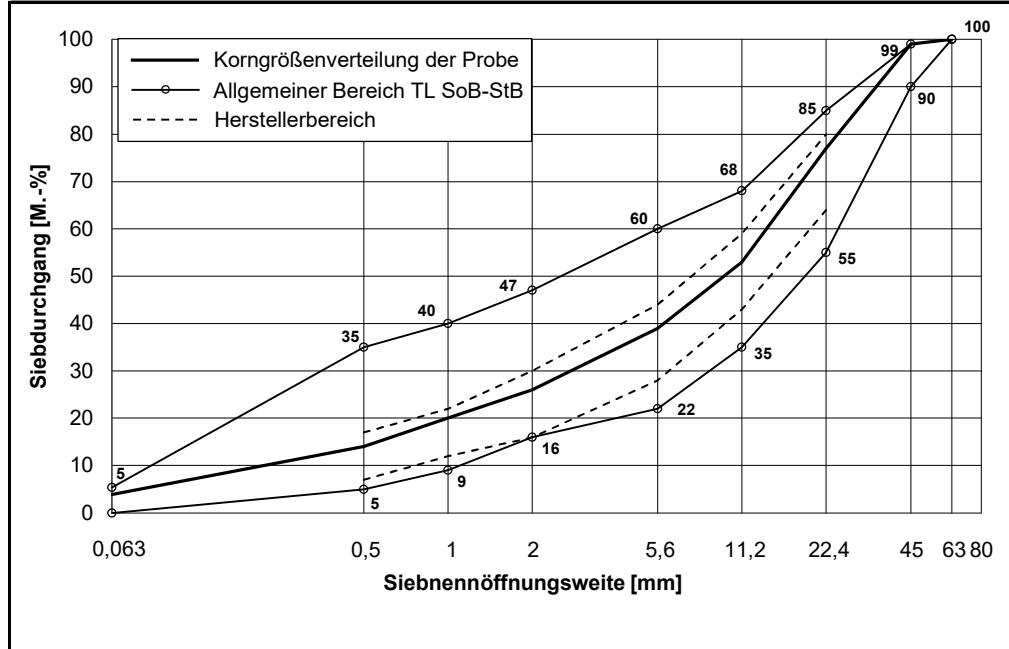


Anforderung an die Korngrößenverteilung von Teilmengen - Differenz der Siebdurchgänge					
Siebe	mm	1/2	2/5,6	5,6/11,2	11,2/22,4
Differenz	M.-%	6	13	14	24
Anforderung	M.-%	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25
Anforderung erfüllt		ja	ja	ja	ja

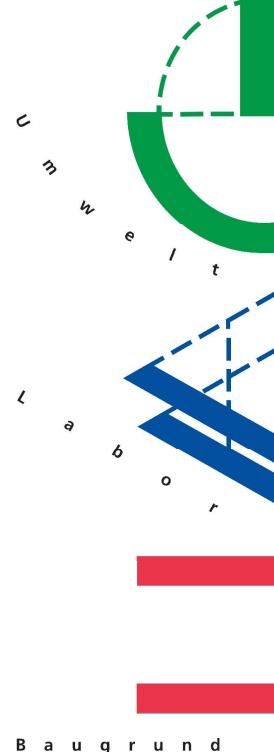**Proctorversuch (DIN EN 13286-2)****Baustoffgemisch: STS FSS RC 0/45 RC-1**


Rückstand 31,5-mm-Analysensieb: 9 M.-%
 Rückstand 63-mm-Analysensieb: 0 M.-%
 Probenvorbereitung: nach Abschnitt 6.5.2
 Angewendtes Verfahren: nach Abschnitt 7.2
 mit alternativen Prüfeinrichtungen nach Anh. A
 Durchmesser Proctortopf: 150 mm
 Höhe Proctortopf: 125 mm
 Masse des Fallgewichtes 4,5 kg

Prüfwerte					
Wassergehalt	M.-%	4,5	5,5	6,4	6,9
Trockendichte	Mg/m ³	1,910	1,921	1,934	1,951

B a u g r u n d

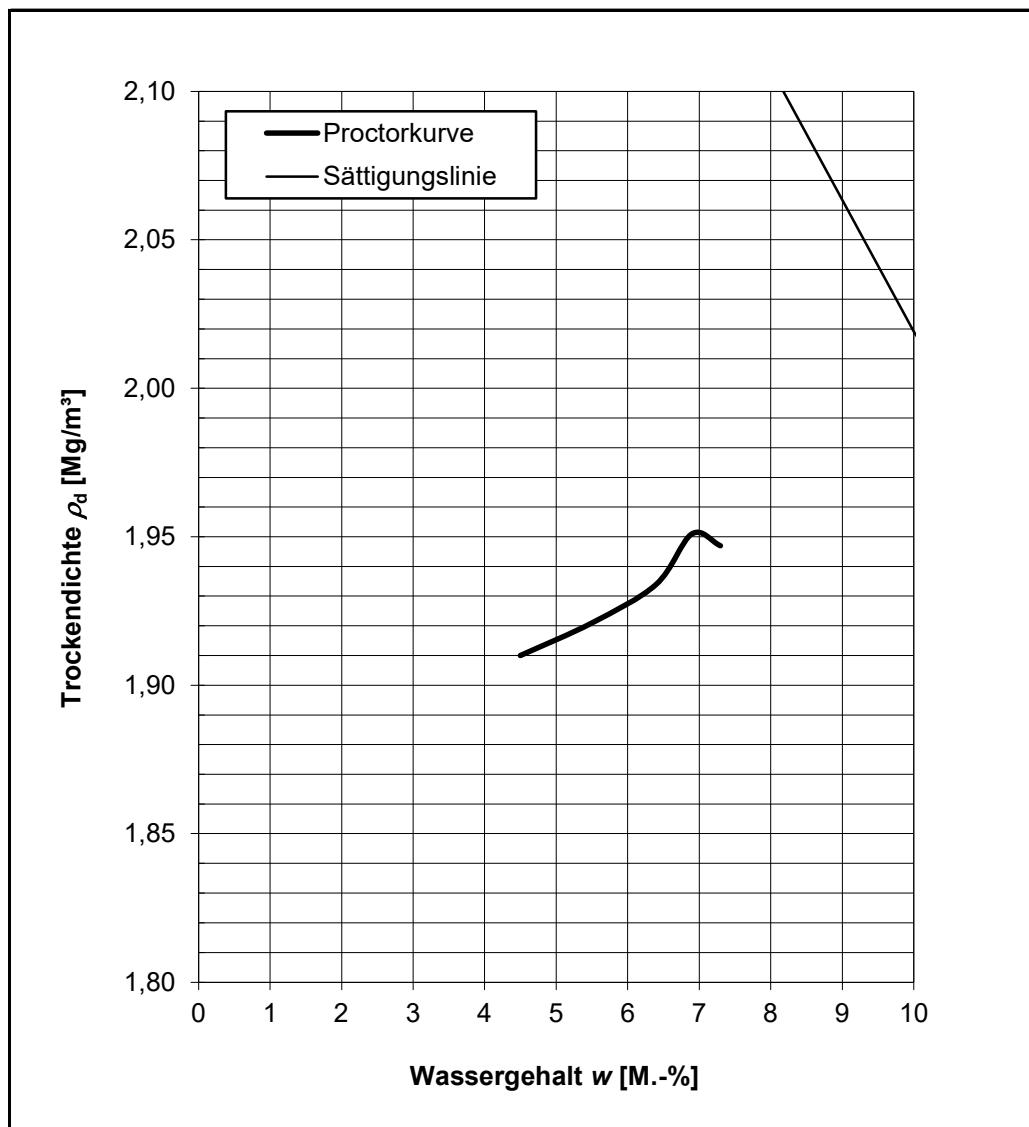

größte Trockendichte: 1,95 Mg/m³
 optimaler Wassergehalt: 6,9 M.-%

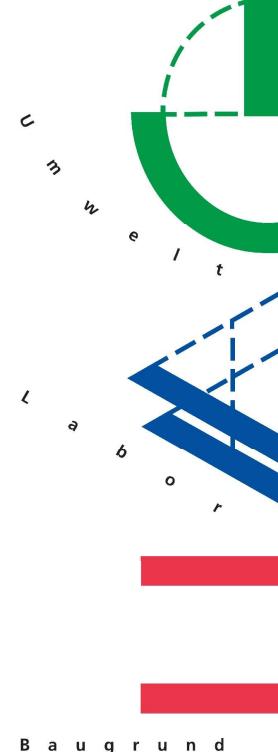

B a u g r u n d

**Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98 / Ersatzbaustoffverordnung
von Proben mineralischer Ersatzbaustoffe**

Projekt: 28942502; STS FSS RC 0/45

A Allgemeine Angaben

1	Auftraggeber:	Gustav & Lutz Krieg GmbH
	Adresse:	Kruppstraße 14, 71696 Möglingen
2	Werk / Lage:	Kruppstraße 14, 71696 Möglingen
3	Grund der Probenahme:	4. FÜ 2025 nach ErsatzbaustoffV
4	Probenahmetag / Uhrzeit:	08.10.2025 / 13.30 Uhr
5	Probenehmer / Dienststelle / Firma:	Hr. Vitale, Institut Dr. Haag GmbH
6	Anwesende Personen:	Hr. Juric
7	Herkunft des Abfalls:	verschiedene Baustellen
8	vermutete Schadstoffe / Gefährdung:	-
9	Untersuchungsstelle:	Analytik-Team GmbH, Fellbach

B Vor-Ort-Gegebenheiten

10	Abfallart / Allgemeine Beschreibung:	Betonbruch / Naturstein / Asphaltgranulat
11	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: Name des Haufwerks:	Haufwerk, 200 m ³ STS FSS RC 0/45
12	Lagerungsdauer:	keine Angaben
13	Einflüsse auf das Abfallmaterial (Witterung, Niederschläge, Abplanung):	keine Abplanung, offen gelagert
14	Probenahmegerät und -material:	Schaufel aus Edelstahl, PE-10 I Eimer
15	Probenahmeverfahren (Bagger, Spaten, Schaufel):	Radlader, Schaufel
16	Probenahme	
	Anzahl 10 Liter Eimer:	6
	Anzahl der Einzelproben:	24
17	durch Probenverjüngung gebildete Mischproben (= Laborproben):	6 (1 Prüfprobe nach EBV §8)
18	Probenvorbereitungsschritte:	-
19	Probentransport und -lagerung:	direkter Transport ins Labor
20	Vor-Ort-Untersuchung:	-
21	Bemerkungen:	-
22	Koordinaten:	-
23	Lageskizze:	-
24	Ort, Datum:	Probenehmer:
	Möglingen, 08.10.2025	Cosimo Vitale